


PREPARATIVI

1.1 Installazione

A pannello, su foro di dimensioni 92 x 92 mm, con le staffe a vite in dotazione.

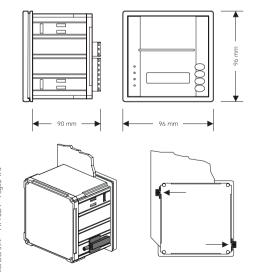

installazione con staffe a vite (posizionare le staffe come indicato); per evitare di danneggiare il contenitore e le staffe a vite, moderare la coppia di serraggio.

2 USO

2.1 Accensione/spegnimento dello strumento

Per accendere/spegnere lo strumento:

■ premere (on/off)



Nel corso del normale funzionamento lo strumento stampa e/o memorizza i valori rilevati dalle sonde e gli eventi.

Quando è spento lo strumento memorizza i valori rilevati dalle sonde e gli eventi.

2.2 Avanzamento manuale della carta

Per far avanzare manualmente la carta:

■ premere (feed)



2.3 Sostituzione del rotolo di carta

Per sostituire il rotolo di carta:

spegnere lo strumento

■ premere (

per aprire il frontalino del-

lo strumento


• infilare il rotolo di carta nella parte inferiore del rullo

■ premere (feed)




fino a quando il rullo tra-

scina il rotolo di carta

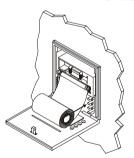

• posizionare il rotolo di carta nell'apposito alloggio

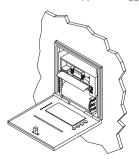

• chiudere il frontalino dello strumento.

MODALITA' DI STAMPA

On Line Report

Lo strumento stampa e memorizza gli eventi; trascorso l'intervallo di acquisizione stabilito con il parametro Acq. Time lo strumento stampa e memorizza anche i valori rilevati dalle sonde. Il parametro **Off Line** deve essere impostato a No.

3.2 Daily Report

Lo strumento memorizza gli eventi; trascorso l'intervallo di acquisizione stabilito con il parametro Acq. Time lo strumento memorizza anche i valori rilevati dalle sonde.

Lo strumento stampa i dati memorizzati all'orario stabilito con il parametro Print Hour (1).

Il parametro **Off Line** deve essere impostato a Yes e il parametro Print Hour deve essere impostato a valori diversi da Off^[2].

- (1) lo strumento stampa i dati memorizzati nell'intervallo compreso tra due orari stabiliti con il parametro Print Hour
- le modalità di stampa Daily Report e Historical Report possono essere impiegate contemporaneamente.

3.3 Historical Report

Lo strumento memorizza gli eventi; trascorso l'intervallo di acquisizione stabilito con il parametro Acq. Time lo strumento memorizza anche i valori rilevati dalle sonde.

Per stampare i dati memorizzati:

■ premere (♥) lo strumento visualizza

Histor. Report?

entro 10 s

Il parametro **Off Line** deve essere impostato a Yes (2).

- (2) le modalità di stampa Daily Report e Historical Report possono essere impiegate contemporaneamente
- (3) se il parametro Remote Print è impostato a Yes, attivare l'ingresso per la stam-

PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

4.1 Impostazione dei parametri di configurazione

I parametri di configurazione sono ordinati su due livelli.

Per accedere alla procedura:

■ premere (▲) lo strumento visualizza

password

■ premere (▲) e (❤) lo strumento visualizza <>

Per accedere al livello "Utente"

- per impostare " -19 "
- premere (▲) e (❤)
- lo strumento visualizza
- Print Setup?

Per accedere al livello "Installatore"

- premere (▲) o (❤)
- per impostare " 19 "
- premere ♠ e ❤
- lo strumento visualizza

lo strumento visualizza <>

Print Setup?

Per selezionare un parametro:

- premere (▲) o (▼)

Per modificare il valore di un parametro:

- premere (▲) e (❤)
- - quindi ..
- premere (▲) o (❤)
- premere (▲) e (▼)

Per uscire dalla procedura:

• non operare per il tempo stabilito con il parametro

Timeout Setup

La modifica del valore di un parametro ha effetto all'uscita dalla procedura di impostazione dei parametri di configurazione.

SEGNALAZIONI

5.1 Segnalazioni

LED	SIGNIFICATO
on/off	LED ON/OFF
	se è acceso, lo strumento è acceso
alarm	LED allarme
	se lampeggia, è attivo un allarme
set	LED set
	se è acceso, è in corso una procedura di impostazione
	dei parametri di configurazione
	se lampeggia, è in corso la modifica del valore di un
	parametro di configurazione
timer	LED timer
	se è acceso, è attiva la modalità di stampa Daily Report

INDICAZIONE	SIGNIFICATO		
Printing	è attiva la modalità di stampa On Line Report		
Recording	è attiva la modalità di stampa Daily Report e/o Historical		
	Report		
Memory 90% 99%	se appare sull'LCD, la memoria si sta esaurendo		



6 ALLARMI

6.1 Allarmi

6.1 A	llarmi		
CODICE	CAUSE	RIMEDI	CONSEGUENZE
AN1	• tipo di sonda 16 col-	• verificare parametro	se è attiva la modalità
Err	legata non corretto	ANlL Type	di stampa On Line
errore	sonda 16 difettosa	• verificare integrità	Report, lo strumento
sonda	• inesattezza coll. stru-	sonda	stampa e memorizza
16	mento-sonda 16	• verificare esattezza	l'evento; se è attiva la
	• valore rilevato dalla	collegamento stru-	modalità di stampa
	sonda 16 al di fuo-	mento-sonda	Daily Report e/o
	ri dei limiti consentiti	• verificare che il valo-	Historical Report, Io
	dal campo di misura	re in prossimità della	strumento memorizza
	• valore rilevato dalla	sonda sia nei limiti	l'evento
	sonda 16 instabile	consentiti dal campo	
	(il valore rilevato è	di misura	
	cambiato di più di 1		
	grado/punto ogni		
	2 s per 8 volte con-		
	secutive)		
ANI	valore rilevato dalla	verificare valore rileva-	se è attiva la modalità
AH	sonda 16 al di fuori	to in prossimità della	di stampa On Line
allarme di	della soglia stabilita	sonda (verificare para-	Report, lo strumento
massima	con il parametro	metri ANlL Alarm	stampa e memorizza
sonda	ANl6 Max Alarm	HysteANl⊾ Max	l'evento; se è attiva la
16		Alarm)	modalità di stampa
			Daily Report e/o
			Historical Report, Io
			strumento memorizza
			l'evento
AN1	valore rilevato dalla	verificare valore rileva-	se è attiva la modalità
AL	sonda 16 al di fuori	to in prossimità della	di stampa On Line
allarme di	della soglia stabilita	sonda (verificare para-	Report, lo strumento
minima	con il parametro	metri ANlL Alarm	stampa e memorizza
sonda	ANL6 Min Alarm	HysteANl⊾ Min	l'evento; se è attiva la
16		Alarm)	modalità di stampa
			Daily Report e/o
			Historical Report, Io
			strumento memorizza
			l'evento

Memory	la memoria si sta esau-	canc. i dati memoriz.	lo strumento non
Full	rendo	dallo strum. (verificare	memorizza alcun dato
memoria		Delete Memory?e	
in esaur.		Memory Type)	

7 DATI TECNICI

7.1 Dati tecnici

Contenitore: autoestinguente grigio.

Dimensioni: 96 x 96 x 90 mm.

Installazione: a pannello, su foro di dimensioni 92 x 92 mm, con le staffe a vite in

Grado di protezione del frontale: IP 30.

Connessioni: morsettiere estraibili passo 5 mm per conduttori fino a 2,5 mm² (ingressi ed espansione) e passo 7,5 mm per conduttori fino a 2,5 mm² (alimentazione).

Temperatura ambiente: da 0 a 55 $^{\circ}$ C (10 ... 90% di umidità relativa senza condensal

Alimentazione: 110-240 Vca, 50/60 Hz (standard) o 12-36 Vca/cc, 50/60 Hz (su richiesta).

Mantenimento dati orologio in mancanza dell'alimentazione: tipicamente maggiore di 3 anni.

Capacità della memoria: 2000 righe di stampa, indipendentemente dal numero di ingressi di misura (ad esempio, con un intervallo di acquisizione di 15 min, la capacità della memoria sarà di 500 h owero di circa 21 giorni).

Ingressi di misura: 2 (espandibili a 6 con l'espansione DR 100A) configurabili per sonde PTC o NTC, termocoppie di tipo "J" o "K", sonde Pt 100 2 fili e trasduttori con uscita in corrente 4-20 mA; la lunghezza massima della sonda è di 15 m.

Al morsetto 4 sono disponibili 12 Vcc per l'alimentazione dei trasduttori.

Ingressi digitali: 1 per la stampa remota e per contatto NA.

Il contatto deve essere pulito e gli verrà fatta circolare una corrente di 1 mA.

Campo di misura: da .45 a 150 °C per sonda PTC, da -20 a 110 °C per sonda NTC, da -100 a 700 °C per termocoppia di tipo "J" con giunto freddo a 0 °C, da -100 a 1.300 °C per termocoppia di tipo "K" con giunto freddo a 0 °C, da -100 a 600 °C per sonda Pt 100 2 fili.

Risoluzione: 1 °F con unità di misura in Fahrenheit, 1 °C con unità di misura in Celsius, 196 di umidità relativa, 1 bar.

Visualizzazioni: 1 visualizzatore ad LCD verde (2 righe per 16 caratteri) di altezza
11,5 mm, indicatori dello stato dello strumento.

Dimensioni massime del rotolo di carta: 58 x Ø 30 mm.

Larghezza della stampa: 48 mm.

Numero di punti per ogni riga: 384.

Densità di stampa: 8 punti per mm.

8 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

8.1 Parametri del livello "Utente" (password -19)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	PASSWORD
Password	-99	99	_	0	password

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	STAMPA DEL SET UP DELLO STRUMENTO
Print Setup?	Yes	No	_	No	stampa del set up dello strumento (4)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	MODALITA' DI STAMPA
Off Line	Yes	No	_	No	modalità di stampa (Yes = Daily Report e Historical Report,
					No = On Line Report) (5)
Remote Print	Yes	No	_	No	abilitazione dell'ingresso per la stampa remota in modalità Historical Report
					(solo se Off Line = Yes)
Print Hour	Off	23	h	8	orario di stampa in modalità Daily Report (solo se Off Line = Yes;
					Off = lo strumento non stampa mai i dati)

8.2 Parametri del livello "Installatore" (password 19)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	PASSWORD
Password	-99	99	_	0	password


LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	STAMPA DEL SET UP DELLO STRUMENTO
Print Setup?	Yes	No	_	No	stampa del set up dello strumento (4)


LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	IMPOSTAZIONI GENERICHE
Celsius/Fahr.	°C	°F	_	°C	unità di misura temperatura (solo se AN1 Type ≠ 4-20 mA)
Acq. Time	1	360	min	15	intervallo di acquisizione
Day Setup	1	31	giorno	1	giorno reale
Month Setup	1	12	mese	1	mese reale
Year Setup	1990	2050	anno	2001	anno reale
Hour Setup	0	23	h	0	ora reale
Min Setup	0	59	min	0	minuto reale


LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	MODALITA' DI STAMPA
Off Line	Yes	No	_	No	modalità di stampa (Yes = Daily Report e Historical Report,
					No = On Line Report) (5)
Remote Print	Yes	No	_	No	abilitazione della modalità di stampa Historical Report (solo se
					Off Line = Yes)
Timeout Setup	5	100	s	10	tempo che deve trascorrere senza operare con i tasti affinchè lo strumento
					esca dalla procedura di programmazione dei parametri di configurazione

9 COLLEGAMENTO ELETTRICO

9.1 Collegamento elettrico

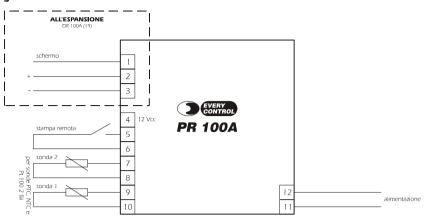

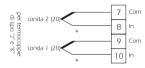

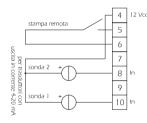

- [19] collegare le sonde in successione (ad esempio, se si usano tre canali, collegare le sonde 1 e 2 sul registratore di dati PR 100A e la sonda 3 sull'espansione DR 100A); collegare PR 100A a DR 100A utilizzando un doppino twistato
- (20) dotare la sonda di una protezione in grado di isolarla contro eventuali contatti con le parti metalliche o utilizzare una sonda isolata.

ANG Min Alarm	-99	999	(18)	10	valore al di sotto del quale viene attivato l'allarme di minima (solo se
					ANG Alarm Setup=ALoAH&AL)(17)
ANG Alarm Hyst	1	20	(18)	2	isteresi (differenziale, relativo a ANL Max Alarme ANL Min Alarm, solo se ANL
					Alarm Setup≠No)(17)
ANL Offset	-20	20	(18)	0	calibrazione sonda 6 (17)
ANL 4-20mA Type	-	_	_	%RH	unità di misura 4-20 mA (solo se ANL Type = 4-20 mA; RH% = percentuale di
					umidità relativa, bar = bar, °C = grado Celsius, °F = grado Fahrenheit,
					Hz = hertz, $mA = milliampere$, $- = adimensionale$) (17)
ANG 4-20mA Min	-99	999	punti	0	minimo valore della taratura del trasdutt. 6 (solo se ANL Type = 4-20 mA) (17)
ANG 4-20mA Max	-99	999	punti	100	massimo valore della taratura del trasdutt. 6 (solo se ANL Type = 4-20 mA) $^{(17)}$
ANL dec. point	0	2	_	0	posizione del punto decimale (solo se ANL Type = 4-20 mA; 0 = non viene
					visualizzato, 1 = sulle decine, 2 = sulle centinaia) (17)

- (4) se il parametro è impostato a Yes, lo strumento stampa il set up all'uscita dalla procedura di impostazione dei parametri di configurazione
- (5) per attivare la modalità di stampa Daily Report, il parametro Off Line deve essere impostato a Yes e il parametro Print Hour deve essere impostato a valori diversi da Off, per attivare la modalità di stampa Historical Report, il parametro Off Line deve essere impostato a Yes
- (6) all'uscita dalla procedura di impostazione dei parametri di configurazione il parametro assume automaticamente il valore No
- (7) la modifica del valore del parametro provoca la cancellazione dei dati memorizzati
- (8) l'unità di misura dipende dal parametro ANL Type, Celsius/Fahr e ANL 4-20mA Type
- 9) se il parametro **N · Probe** è impostato a 1, il parametro non viene visualizzato
- (10) l'unità di misura dipende dal parametro AN2 Type, Celsius/Fahr e AN2 4-20mA Type
- (11) se il parametro N Probe è impostato a 1 o 2, il parametro non viene visualizzato
- (12) l'unità di misura dipende dal parametro AN3 Type, Celsius/Fahr e AN3 4-20mA Type
- (13) se il parametro N. Probe è impostato a 1, 2 o 3, il parametro non viene visualizzato
- (14) l'unità di misura dipende dal parametro AN4 Type, Celsius/Fahr e AN4 4-20mA Type
- (15) se il parametro N Probe è impostato a 1, 2, 3 o 4, il parametro non viene visualizzato
- (16) l'unità di misura dipende dal parametro AN5 Type, Celsius/Fahr. e AN5 4-20mA Type
- (17) se il parametro ${\bf N} \cdot {\bf Probe}$ è impostato a 1, 2, 3, 4 o 5, il parametro non viene visualizzato
- $\begin{tabular}{ll} (18) & l'unità di misura dipende dal parametro ANL Type, Celsius/Fahr e ANL 4-20mA Type. \end{tabular}$

Print Hour	Off	23	n	8	orario di stampa in modalità Dally Report (solo se Off Line = Yes;
					Off = lo strumento non stampa mai i dati)
LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	CANCELLAZIONE DEI DATI MEMORIZZATI
Delete Memory?	Yes	No	_	No (6)	cancellazione dei dati memorizzati
Memory Type	0	1	-	0	gestione dei dati all'esaurimento della memoria (0 = lo strumento non memo-
					rizza alcun dato, 1 = lo strumento cancella i dati più vecchi per memorizzare
					i nuovi) (7)
Delete Auto	Yes	No	-	No	cancellazione dei dati memorizzati dopo averli stampati in modalità
					Historical Report
LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	NUMERO DI INGRESSI DI MISURA
N. Probe	1	6	_	2	numero di ingressi di misura
LABEL	MIN.	MAX.	U.M.	DEF.	INGRESSO DI MISURA 1
AN1 Type	-	_		PTC	tipo di sonda 1 (PTC, TC J, TC K, NTC, 4-20mA, PT 100)
ANL Alarm Setup	-	_	_	No	tipo di allarme (No = non viene mai attivato, AL = di minima,
					AH = di massima, AH & AL = di massima e di minima)
ANL Max Alarm	-99	999	(8)	70	valore al di sopra del quale viene attivato l'allarme di massima (solo se
					ANL Alarm Setup=AHoAH&AL)
ANL Min Alarm	-99	999	(8)	10	valore al di sotto del quale viene attivato l'allarme di minima (solo se
					ANL Alarm Setup = ALOAH & AL)
ANL Alarm Hyst	1	20	(8)	2	isteresi (differenziale, relativo ad ANL Max Alarme ANL Min Alarm, solo
					se ANL Alarm Setup≠No)
ANL Offset	-20	20	(8)	0	calibrazione sonda 1
ANL 4-20mA Type	_	_	_	%RH	unità di misura 4-20 mA (solo se ANL Type = 4-20 mA; RH% = percentuale di
					umidità relativa, bar = bar, °C = grado Celsius, °F = grado Fahrenheit,
					Hz = hertz, mA = milliampere, - = adimensionale)
ANL 4-20mA Min	-99	999	punti	0	minimo valore della taratura del trasduttore 1 (solo se ANL Type = 4-20 mA)
AN1 4-20mA Max	-99	999	punti	100	massimo valore della taratura del trasduttore 1 (solo se AN1 Type = 4-20 mA)
ANL dec. point	0	2	_	0	posizione del punto decimale (solo se AN1 Type = 4-20 mA; 0 = non viene
					visualizzato, 1 = sulle decine, 2 = sulle centinaia)
LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	INGRESSO DI MISURA 2

orario di stampa in modalità Daily Report (solo se **0 f f Line** = Yes:

Print Hour

LABEL MIN. MAS. U.M. DEF. INGRESSO DI MISURA 2

AN2 Type — — PTC tipo di sonda 2 (PTC, TC J, TC K, NTC, 4-20mA, PT 100) (9)

AN2 Alarm Setup — — No tipo di allarme (No = non viene mai attivato, AL = di minima, AH = di massima, AH & AL = di massima e di minima) (9)

AN2 Max Alarm — 99 999 (10) 70 valore al di sopra del quale viene attivato l'allarme di massima (solo se AN2 Alarm Setup=AHoAH&AL) (9)

. N. D. M			(10)	1.0	1
AN2 Min Alarm	-99	999	(10)	10	valore al di sotto del quale viene attivato l'allarme di minima (solo se
					AN2 Alarm Setup=ALoAH&AL) (9)
AN2 Alarm Hyst	1	20	(10)	2	isteresi (differenziale, relativo a AN2 Max Alarme AN2 Min Alarm, solo se AN2
					Alarm Setup≠No) ⁽⁷⁾
AN2 Offset	-20	20	(10)	0	calibrazione sonda 2 (9)
AN2 4-20mA Type	_	_	_	%RH	unità di misura 4-20 mA (solo se AN2 Type = 4-20 mA; RH% = percentuale di
					umidità relativa, bar = bar, °C = grado Celsius, °F = grado Fahrenheit,
					Hz = hertz, mA = milliampere, - = adimensionale) (9)
AN2 4-20mA Min	-99	999	punti	0	minimo valore della taratura del trasdutt. 2 (solo se AN2 Type = 4-20 mA) [9]
AN2 4-20mA Max	-99	999	punti	100	massimo valore della taratura del trasdutt. 2 (solo se AN2 Type = 4-20 mA) (9)
AN2 dec. point	0	2	_	0	posizione del punto decimale (solo se AN2 Type = 4-20 mA; 0 = non viene
					visualizzato, 1 = sulle decine, 2 = sulle centinaia) (9)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	INGRESSO DI MISURA 3
AN3 Type	_	_	_	PTC	tipo di sonda 3 (PTC, TC J, TC K, NTC, 4-20mA, PT 100) (11)
AN3 Alarm Setup	-		_	No	tipo di allarme (No = non viene mai attivato, AL = di minima,
					AH = di massima, AH & AL = di massima e di minima) (11)
AN3 Max Alarm	-99	999	(12)	70	valore al di sopra del quale viene attivato l'allarme di massima (solo se
					AN3 Alarm Setup=AHoAH&ALJ(II)
AN3 Min Alarm	-99	999	(12)	10	valore al di sotto del quale viene attivato l'allarme di minima (solo se
					AN3 Alarm Setup=ALoAH &AL) (11)
AN3 Alarm Hyst	1	20	(12)	2	isteresi (differenziale, relativo a AN3 Max Alarme AN3 Min Alarm, solo se
					AN3 Alarm Setup≠No)(11)
AN3 Offset	-20	20	(12)	0	calibrazione sonda 3 (11)
AN3 4-20mA Type	-	_	_	%RH	unità di misura 4-20 mA (solo se AN3 Type = 4-20 mA; RH% = percentuale di
					umidità relativa, bar = bar, °C = grado Celsius, °F = grado Fahrenheit,
					Hz = hertz, mA = milliampere, - = adimensionale) (11)
AN3 4-20mA Min	-99	999	punti	0	minimo valore della taratura del trasdutt. 3 (solo se AN3 Type = 4-20 mA) $^{(11)}$
AN3 4-20mA Max	-99	999	punti	100	massimo valore della taratura del trasdutt. 3 (solo se AN3 Type = 4-20 mA) $^{(11)}$
AN3 dec. point	0	2	_	0	posizione del punto decimale (solo se AN3 Type = 4-20 mA; 0 = non viene
					visualizzato, 1 = sulle decine, 2 = sulle centinaia) (11)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	INGRESSO DI MISURA 4
AN4 Type	_	_	_	PTC	tipo di sonda 4 (PTC, TC J, TC K, NTC, 4-20mA, PT 100) [13]
AN4 Alarm Setup	_	_	_	No	tipo di allarme (No = non viene mai attivato, AL = di minima,
					AH = di massima, AH & AL = di massima e di minima) $^{(13)}$
AN4 Max Alarm	-99	999	(14)	70	valore al di sopra del quale viene attivato l'allarme di massima (solo se
					AN4 Alarm Setup=AHoAH&ALJ(13)

AN4 Min Alarm	-99	999	(14)	10	valore al di sotto del quale viene attivato l'allarme di minima (solo se
					AN4 Alarm Setup=ALoAH&AL)[13]
AN4 Alarm Hyst	1	20	(14)	2	isteresi (differenziale, relativo a AN4 Max Alarme AN4 Min Alarm, solo se AN4
					Alarm Setup≠No) (13)
AN4 Offset	-20	20	(14)	0	calibrazione sonda 4 (13)
AN4 4-20mA Type	-	_	_	%RH	unità di misura 4-20 mA (solo se AN4 Type = 4-20 mA; RH% = percentuale di
					umidità relativa, bar = bar, °C = grado Celsius, °F = grado Fahrenheit,
					Hz = hertz, mA = milliampere, - = adimensionale) (13)
AN4 4-20mA Min	-99	999	punti	0	minimo valore della taratura del trasdutt. 4 (solo se AN4 Type = 4-20 mA) (13)
AN4 4-20mA Max	-99	999	punti	100	massimo valore della taratura del trasdutt. 4 (solo se AN4 Type = 4-20 mA) (13)
AN4 dec. point	0	2	_	0	posizione del punto decimale (solo se AN4 Type = 4-20 mA; 0 = non viene
					visualizzato, 1 = sulle decine, 2 = sulle centinaia) (13)

I ABFI	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	INGRESSO DI MISURA 5
	IVIII V.	100 (3.	O.IVI.		
AN5 Type	_	_	-	PTC	tipo di sonda 5 (PTC, TC J, TC K, NTC, 4-20mA, PT 100) ^[15]
AN5 Alarm Setup	_	_	_	No	tipo di allarme (No = non viene mai attivato, AL = di minima,
					AH = di massima, AH & AL = di massima e di minima) (15)
AN5 Max Alarm	-99	999	(16)	70	valore al di sopra del quale viene attivato l'allarme di massima (solo se
					AN5 Alarm Setup=AHoAH&AL)(15)
AN5 Min Alarm	-99	999	(16)	10	valore al di sotto del quale viene attivato l'allarme di minima (solo se
					ANS Alarm Setup=ALoAH & AL) (15)
AN5 Alarm Hyst	1	20	(16)	2	isteresi (differenziale, relativo a ANS Max Alarme ANS Min Alarm, solo se
					AN5 Alarm Setup≠No)(15)
AN5 Offset	-20	20	(16)	0	calibrazione sonda 5 (15)
ANS 4-20mA Type	-	_	_	%RH	unità di misura 4-20 mA (solo se ANS Type = 4-20 mA; RH% = percentuale di
					umidità relativa, bar = bar, °C = grado Celsius, °F = grado Fahrenheit,
					Hz = hertz, mA = milliampere, - = adimensionale) (15)
ANS 4-20mA Min	-99	999	punti	0	minimo valore della taratura del trasdutt. 5 (solo se ANS Type = 4-20 mA) $^{(15)}$
ANS 4-20mA Max	-99	999	punti	100	massimo valore della taratura del trasdutt. 5 (solo se ANS Type = 4-20 mA) (15)
AN5 dec. point	0	2	_	0	posizione del punto decimale (solo se ANS Type = 4-20 mA; 0 = non viene
					visualizzato, 1 = sulle decine, 2 = sulle centinaia) (15)

LABEL	MIN.	MAS.	U.M.	DEF.	INGRESSO DI MISURA 6
ANL Type	_	_	_	PTC	tipo di sonda 6 (PTC, TC J, TC K, NTC, 4-20mA, PT 100) (17)
ANG Alarm Setup	–	_	_	No	tipo di allarme (No = non viene mai attivato, AL = di minima,
					AH = di massima, AH & AL = di massima e di minima) (17)
ANL Max Alarm	-99	999	(18)	70	valore al di sopra del quale viene attivato l'allarme di massima (solo se
					ANG Alarm Setup=AHoAH&ALJ(17)