



#### TTAL TANO

- controllori per unità a temperatura normale e a bassa temperatura
- alimentazione 230 VAC o 115 VAC (a seconda del modello)
- sonda cella e sonda ausiliaria (PTC/NTC)
- ingresso micro porta/multifunzione
- relè compressore da 16 A res. @ 250 VAC
- buzzer di allarme
- norta TTI MODBUS slave per BMS
- regolazione per caldo o per freddo

# DIMENSIONI E INSTALLAZIONE oni in mm (in); installazione a pannello, con staffe a scatto (in dotazione) -59,0 (2 5/16) 75,0 (2 15/16) -81,5 (3 3/16)-29,0 (1 1/8) 71,0 (2 13/16)

#### AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE


- lo spessore del pannello deve essere compreso tra 0,8 e 2,0 mm (1/32 e 1/16 in) accertarsi che le condizioni di lavoro rientrino nei limiti riportati nel capitolo DATI TEC-
- non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore, di apparecchi con forti magneti, di luoghi soggetti alla luce solare diretta, pioggia, umidità, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse
- in conformità alle normative sulla sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche deve essere assicurata mediante una corretta installazione; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere rimosse senza l'aiuto di un utensile.

### 2 COLLEGAMENTO ELETTRICO



utilizzare cavi di sezione adeguata alla corrente che li percorre per ridurre eventuali disturbi elettromagnetici, collocare i cavi di potenza il più lon-

tano possibile da quelli di segnale.

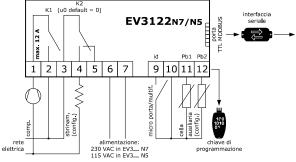

# AVVERTENZE PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO

- se si utilizzano avvitatori elettrici o pneumatici, moderare la coppia di serraggio se il dispositivo è stato portato da un luogo freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe aver condensato all'interno; attendere circa un'ora prima di alimentarlo
- accertarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza elettrica e la potenza elettrica rientrino nei limiti riportati nel capitolo DATI TECNICI
- scollegare l'alimentazione prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione
- non utilizzare il dispositivo come dispositivo di sicurezza
- per le riparazioni e per informazioni rivolgersi alla rete vendita EVCO.

# PRIMO UTILIZZO

- Eseguire l'installazione del modo illustrato nel capitolo DIMENSIONI E INSTALLAZIONE.
- Dare alimentazione al dispositivo nel modo illustrato nel capitolo COLLEGAMENTO ELET-TRICO: verrà avviato un test interno.
- Il test richiede tipicamente alcuni secondi: alla conclusione del test il display si spegne Configurare il dispositivo con la procedura illustrata nel paragrafo Impostazione dei parametri di configurazione.

	rarametra di coningarazione ene e opportano impostare per il primo atilizzo:						
PAR.	DEF.	PARAMETRO	MIN MAX.				
SP	0.0	setpoint	r1 r2				
P0	1	tipo di sonda	0 = PTC 1 = NTC				
P2	0	unità di misura temperatura	0 = °C 1 = °F				
d1	0	tipo di sbrinamento	0 = elettrico 1 = a gas caldo				
			2 = ner fermata compressore				

In seguito accertarsi che le rimanenti impostazioni siano opportune; si veda il capitolo PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE.

manutenzione unità di misura

UP,

- Togliere alimentazione al dispositivo.
- Eseguire il collegamento elettrico nel modo illustrato nel capitolo COLLEGAMENTO E-LETTRICO senza dare alimentazione al dispositivo.
- Per il collegamento a una rete RS-485 collegare l'interfaccia EVIF22TSX o EVIF23TSX, per attivare funzioni legate al tempo reale collegare il modulo EVIF23TSX; si vedano i relativi fogli istruzione.
- Dare nuovamente alimentazione al dispositivo

≘ SET

SET,

4 INTERFACCIA UTENTE E FUNZIONI PRINCIPALI

ventole

#### evaporatore compressore temperatura ₩ $^{\circ}$ 0 \* ര ALIX riservato Φ

ON/STAND-BY,

luce cella

FNC \/

DOWN,

funzioni

supplementar

@(I)

## Controllori per armadi, tavoli ed isole refrigerate, con strategie per il risparmio energetico

# nsione/spegnimento del dispositivo

Se POF = 1, toccare per 4 s il tasto ON/STAND-BY.

Se il dispositivo è acceso, il display visualizza la grandezza P5 (default "temperatura della cella"); se il display visualizza un codice di allarme, si veda il capitolo ALLARMI.

	LED,	ACCESO	SPENTO	LAMPEGGIANTE
	775	compressore acceso	compressore spento	- protezione compressore in corso
L	JY.			- impostazione setpoint in corso
	TiT	sbrinamento o pregoc-	-	- ritardo sbrinamento in corso
L	<u>a</u> .	ciolamento attivo		- gocciolamento attivo
	<u>@</u>	ventole dell'evapo-	ventole dell'evapo-	fermo ventole dell'evaporatore in
L		ratore accese	ratore spente	corso
١.	НАССР	allarme HACCP in me-	-	nuovo allarme HACCP in memoria
Ľ	TACCP	moria		
	(1)	energy saving attivo	-	-
L				
	2	richiesta manutenzione	-	- impostazioni in corso
		compressore		- accesso alle funzioni supple-
L				mentari in corso
Γ	°C/°F	visualizzazione tempe-	-	overcooling o overheating attivo
L	-C/ °F	ratura		
Γ	$\odot$	dispositivo spento	dispositivo acceso	accensione/spegnimento dispositi-

rascorsi 30 s senza aver operato con i tasti il display visualizzerà la label "**Loc**" e la tastiera si

vo in corso

#### 4.2 Sblocco della tastiera

≙ SET

Toccare per 1 s un tasto: il display visualizzerà la label "UnL"

#### Impostazione del setpoint

≙SET Toccare il tasto SET. **△₩** |<del>y</del> Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il valore nei limiti r1 e r2 (default "-50... 50").

Attivazione dello sbrinamento in modo manuale (se r5 = 0, default)

rarsi che la tastiera non sia bloccata e che non sia attivo l'overcooling Toccare per 4 s il tasto UP.

Se P4 = 1 (default), lo sbrinamento viene attivato a condizione che la temperatura dell'evaporatore sia inferiore alla soglia d2.

Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s).

### ensione/spegnimento della luce cella (se u0 = 3)

Toccare il tasto ON/STAND-BY

#### Tacitazione del buzzer (se A13 = 1)

Se u0 = 2 e u4 = 1, disattiva l'uscita di allarme

### FUNZIONI SUPPLEMENTARI

Attivazione/disattivazione dell'overcooling, dell'overheating e dell'energy saving in modo manuale

FNC V Toccare il tasto DOWN.

FUNZIONE	CONDIZIONE	CONSEGUENZA
overcooling	r5 = 0, $r8 = 1$ e sbrinamen-	il setpoint diventa "setpoint - r6",
	to non attivo	per la durata r7
overheating	r5 e r8 = 1	il setnoint diventa "setnoint + r6"

energy saving r5 = 0 e r8 = 2il setpoint diventa "setpoint + r4",

#### 5.2 Visualizzazione/cancellazione delle informazioni riguardanti gli allarmi HACCP Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1.	FN	ic /	Toccare per 4 s il tasto DOWN.
2.	√ FNL ♦		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per selezionare una label.
	LAB.	SIGNIFICAT	·O
	LS	visualizzazio	one delle informazioni riguardanti gli allarmi HACCP
	rLS	cancellazion	ne delle informazioni riguardanti gli allarmi HACCP
3.	≟ SET		Toccare il tasto SET.
4.	√ F		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare un codice di allarme (per selezione label "LS") o per impostare "149" (per selezione label "rLS").
	COD. SIGNIFICA		<sup>-</sup> 0
	AL allarme bassa tem		sa temperatura
	AH	allarme alta	temperatura
	id allarme porta aperta		

**PF** allarme power failure (disponibile se modulo EVIF23TSX collegato) ≙SET Toccare il tasto SET. Toccare il tasto ON/STAND-BY (o non operare per 60 s) per usci-

Esempio di informazioni riguardanti un allarme (per esempio un allarme di alta temperatura). il valore critico (temperatura della cella/temperatura pro-8.0

re dalla procedura.

dotto calcolata) è stato di 8.0 °C/°F Sta (disponibile se modulo EVIF23TSX collegato)
y15 l'allarme si è manifestato nel 2015 n03 l'allarme si è manifestato in marzo d26 l'allarme si è manifestato il 26 marzo 2015 h16 l'allarme si è manifestato alle 16 n30 l'allarme si è manifestato alle 16:30 dur ; h01 l'allarme è durato 1 h n15 l'allarme è durato 1 h e 15 min

# Visualizzazione/cancellazione delle ore di funzionamento del compressore e

#### visualizzazione del numero di spunti Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

Toccare il tasto ON/STAND-BY (o non operare per 60 s) per usci-

1.	FNC V		Toccare per 4 s il tasto DOWN.
2.	2. <b>▼ FNL ▼</b>		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per selezionare una label.
	LAB.	SIGNIFICAT	<sup>-</sup> O
	СН	visualizzazio	one delle centinaia di ore di funzionamento del compressore
	rCH	cancellazion	ne delle ore di funzionamento del compressore
	nS1 visualizzaz		one del numero di migliaia di spunti del compressore
3.	3.		Toccare il tasto SET.
4. <b>√</b> FNL <b>√</b> ♣			Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per impostare <b>"149"</b> (per selezione <b>rCH</b> ).
5. <b>SET</b>		SET	Toccare il tasto SET.

#### Visualizzazione delle temperature rilevate dalle sonde Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.



#### FNC 🗸 Toccare per 4 s il tasto DOWN. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per selezionare una label. LAB. SIGNIFICATO Pb1 temperatura della cella Pb2 temperatura ausiliaria ≙SET 3. Toccare il tasto SET Toccare il tasto ON/STAND-BY (o non operare per 60 s) per usci-@(I) 4. re dalla procedura. 5.5 Visualizzazione del numero di progetto e della revisione del firmware rarsi che la tastiera non sia bloccata. Assic FNC 🗸 Toccare per 4 s il tasto DOWN. 1. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per selezionare 2. una label. LAB. SIGNIFICATO

PrJ visualizzazione del numero di progetto

**≙**SET

 $\mathbb{Q}^{(1)}$ 

rEU visualizzazione della revisione del firmware

Toccare il tasto SET

re dalla procedura.

	ı	1
6	IMPOSTAZIONI	
6.1	Impostazione dei	parametri di configurazione
1.	aset	Toccare per 4 s il tasto SET: il display visualizzerà la label "PA".
2.	aset	Toccare il tasto SET.
3.	√ FNC V	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il valore PAS (default "-19").
4.	aset	Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s): il display visualizzerà la label "SP".
5.	√ FNC V A	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare un parametro.
6.	aset	Toccare il tasto SET.
7.	√ FNC V A	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il valore.
8.	aset	Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s).
9.	≙SET	Toccare per 4 s il tasto SET (o non operare per 60 s) per uscire dalla procedura.

Toccare il tasto ON/STAND-BY (o non operare per 60 s) per usci-

#### Impostazione della data, dell'ora e del giorno della settimana (disponibile se 6.2 modulo EVIF23TSX collegato)



Non togliere alimentazione al dispositivo nei due minuti successivi all'impostazione della data, dell'ora e del giorno della settimana.

assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1.	FNC \/	Toccare per 4 s il tasto DOWN.
2.	₹ FNL ♦	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per selezionare la label "rtc".
3.	≘ SET	Toccare il tasto SET: il display visualizzerà la label "yy" seguita dagli ultimi due numeri dell'anno.
4.	√ FNC V A	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare

Ripetere i punto 3. e 4. per le label successive.

LAB. SIGNIFICATO DEI NUMERI CHE SEGUONO LA LABEL

	11	mese (ui	mese (01 12)				
	d	giorno (01	giorno (01 31)				
	h	ora (00 23	3)				
	n	minuto (00.	59)				
6.	1 29	SET	Toccare il tasto SET: il display visualizzerà la label del giorno del la settimana.				
7.	√FN	<b>-</b> ♦	Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare giorno della settimana.				
	LAB.	SIGNIFICAT	·o				
	Mon	lunedì					
	tuE	martedì	martedì				

thu giovedì Fri venerdì Sat sabato Sun domenica ≙ SET 8. Toccare il tasto SET: il dispositivo uscirà dalla procedura. Toccare il tasto ON/STAND-BY per uscire anzitempo dalla proce-@(I)

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (default) e memorizzazione di impo-6.3 stazioni personalizzate quali di fabbrica

		TTENZIONE
Ö.	-	assicurarsi che le impo
Ϋ́		RAMETRI DI CONFIGUE
	-	la memorizzazione di ir

\_ \\\\

4 P0

2 CA1 **0.0** offset sonda cella

1

3 CA2 **0.0** offset sonda ausiliaria

tipo di sonda

abilita punto decimale °C

6.

7.

**UEd** mercoledì

ostazioni di fabbrica siano opportune; si veda il capitolo PA-**IRAZIONE** impostazioni personalizzate sovrascrive quelle di fabbrica.

≙SET Toccare per 4 s il tasto SET: il display visualizzerà la label "PA". ≙SET 2. Toccare il tasto SET. Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare VAL. SIGNIFICATO

valore per il ripristino delle informazioni di fabbrica (default) valore per la memorizzazione di impostazioni personalizzate quali di fabbrica Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s): il display visualiz-<u> </u>SET zerà la label "dEF" (per impostazione valore "149") o la label "MAP" (per impostazione valore "161"). **≙** SET Toccare il tasto SET.

Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s): il display visualiz-≙SET zerà per 4 s "- - -" lampeggiante, dopodiché il dispositivo uscirà dalla procedura.

Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare "4".

-25... 25 °C/°F

-25... 25 °C/°F

0 = no

0 = PTC 1 = NTC

1 = sì

8. Interrompere l'alimentazione del dispositivo. Toccare per 2 s il tasto SET prima del punto 6. per uscire anzi-≙SET 9. tempo dalla procedura.

7 PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE									
ິບ≣	N.	PAR.	DEF.	SETPOINT	MIN MAX.				
-	1	SP	0.0	setpoint	r1 r2				
	NI	DAD	DEE	INCRESSI ANALOCICI	MINI MAY				

	6	P2	0	istruzioni ver. 1.0   Codice 1043122I10 unità di misura temperatura	0 = °C 1 = °F
	7	P4	1	funzione sonda ausiliaria	0 = disabilitata 1 = sonda evaporatore
					(sbrinamento + ventole) 2 = sonda evaporatore (ventole)
	8	P5	0	grandezza a display	3 = sonda condensatore 0 = temperatura cella
	0	P5		granuezza a display	1 = setpoint 2 = temperatura ausiliaria
	9 N.	P8 PAR.	5 DEF.	tempo rinfresco display REGOLAZIONE	0 250 s : 10 MIN MAX.
	10 11	r0	2.0	differenziale setpoint	1 15 °C/°F -99 °C/°F r2
	12	r1 r2	50.0	setpoint minimo setpoint massimo	r1 199 °C/°F
12	13 14	r4 r5	0.0	offset setpoint in energy saving regolazione per caldo o per fred-	0 99 °C/°F 0 = per freddo
7.	15	r6	0.0	offset setpoint in overcool-	1 = per caldo 0 99 °C/°F
	16	r7	30	ing/overheating durata overcooling/overheating	0 240 min
	17	r8	0	funzione supplementare tasto DOWN	0 = disabilitato 1 = overcooling/overheating
	18	r12	0	posizione differenziale r0	2 = energy saving 0 = asimmetrico
	N.	PAR.	DEF.	COMPRESSORE	1 = simmetrico MIN MAX.
	19	C0	0	ritardo compressore on da power-on	
	20	C2 C3	0	tempo minimo compressore off tempo minimo compressore on	0 240 min 0 240 s
•	22	C4	10	tempo compressore off in allarme sonda cella	0 240 min
	23	C5	10	tempo compressore on in allarme sonda cella	0 240 min
	24	C6	80.0	soglia segnalazione alta conden- sazione	0 199 °C/°F differenziale = 2 °C/4 °F
	25 26	C7 C8	90.0	soglia allarme alta condensazione ritardo allarme alta condensazio-	0 199 °C/°F 0 15 min
	27	C10	0	ore compressore per manuten-	0 999 h x 100
	N.	PAR.	DEF.	zione SBRINAMENTO (se r5 = 0)	0 = disabilitato MIN MAX.
	28	d0	8	intervallo sbrinamento automatico	0 99 h 0 = solo manuale
	29	d1	0	tipo di sbrinamento	se d8 = 3, intervallo massimo 0 = elettrico
					1 = a gas caldo 2 = per fermata compressore
	30 31	d2 d3	8.0 30	soglia fine sbrinamento durata sbrinamento	-99 99 °C/°F 0 99 min
	32	d4	0	abilita sbrinamento al power-on	se P3 = 1, durata massima 0 = no 1 = sì
	33 34	d5 d6	0	ritardo sbrinamento da power-on grandezza a display in sbrina-	0 99 min 0 = temperatura cella
				mento	1 = display bloccato 2 = label dEF
	35 36	d7 d8	2	tempo gocciolamento modalità conteggio intervallo	0 15 min 0 = ore dispositivo on
				sbrinamento	1 = ore compressore on 2 = ore temperatura evapo-
					ratore < d9 3 = adattativo
	37	d9	0.0	soglia evaporazione per conteg-	4 = in tempo reale -99 99 °C/°F
•				gio intervallo sbrinamento auto- matico	<del>-</del>
	38	d11	0	abilita allarme timeout sbrina- mento	0 = no 1 = sì
	39	d15	0	tempo consecutivo compressore on per sbrinamento a gas caldo	0 99 min
	40	d16	0	tempo pre-gocciolamento per sbrinamento a gas caldo	0 99 min
	41	d18	40	intervallo sbrinamento adattativo	0 999 min se compressore on + tempe-
					ratura evaporatore < d22  0 = solo manuale
	42	d19	3.0	soglia per sbrinamento adattativo (relativa a temperatura ottimale	0 40 °C/°F temperatura ottimale evapo-
	43	d20	180	evaporazione) tempo consecutivo compressore	razione - d19 0 999 min
	44	d20	200	on per sbrinamento tempo consecutivo compressore	0 = disabilitato 0 500 min
	***	u21	200	on per sbrinamento da power-on e da overcooling	se (temperatura cella - se- tpoint) > 10°C/20 °F
	45	d22	-2.0	soglia evaporazione per conteg-	0 = disabilitato -10 10 °C/°F
	1-3	u22	-2.0	gio intervallo sbrinamento adat- tativo (relativa a temperatura ot-	temperatura ottimale evapo- razione + d22
	N.	PAR.	DEF.	timale evaporazione)  ALLARMI	MIN MAX.
	46	AA	0	selezione grandezza per allarmi alta/bassa temperatura	0 = temperatura cella 1 = temperatura ausiliaria
	47 48	A1 A2	-10.0 1	soglia allarme bassa temperatura tipo di allarme bassa temperatu-	-99 99 °C/°F  0 = disabilitato
	70	A2	•	ra	1 = relativo a setpoint 2 = assoluto
	49	A4	10.0	soglia allarme alta temperatura	-99 99 °C/°F
	50	A5	1	tipo di allarme alta temperatura	0 = disabilitato 1 = relativo a setpoint
	51	A6	12	ritardo allarme alta temperatura	2 = assoluto 0 99 min x 10
	52	A7	15	da power-on ritardo allarmi alta/bassa tempe-	0 240 min
M	53	A8	15	ritardo allarme alta temperatura	0 240 min
	54	A9	15	post sbrinamento ritardo allarme alta temperatura	0 240 min
	55	A10	10	da chiusura porta durata power failure per memo-	0 240 min
	56	A11	2.0	rizzazione allarme differenziale ripristino allarmi al-	1 15 °C/°F
	57	A12	2	ta/bassa temperatura tipo di segnalazione allarme	0 = LED HACCP
				power failure	1 = LED HACCP + label PF + buzzer
					2 = LED HACCP + label PF + buzzer (se durata > A10)
	58 N.	A13 PAR.	O DEF.	abilita buzzer di allarme VENTOLE	0 = no 1 = sì MIN MAX.
	59	F0	3	modalità ventole evaporatore in normale funzionamento	0 = off 1 = on 2 = funzione di F15 e F16 se
					compressore off, on se
					compressore on  3 = termoregolate (con F1)  4 = termoregolate (con F1)
S)	l	ı	1		se compressore on
Ş	60	F1	-1.0	soglia regolazione ventole ovano	i e
Ş	60	F1 F2	-1.0	soglia regolazione ventole evapo- ratore modalità ventole evaporatore in	-99 99 °C/°F differenziale = 1 °C/2 °F 0 = off 1 = on

	62	F3	2	tempo massimo fermo ventole evaporatore	0 15 min
	63	F4	0	tempo ventole evaporatore off in energy saving	0 240 s x 10
	64	F5	0	tempo ventole evaporatore on in energy saving	0 240 s x 10
	65	F7	5.0	soglia ventole evaporatore on da gocciolamento (relativa a se- tpoint)	-99 99 °C/°F setpoint + F7
	66	F9	0	ritardo ventole evaporatore off da compressore off	0 240 s se F0 = 2
	67	F15	0	tempo ventole evaporatore off con compressore off	0 240 s se F0 = 2
	68	F16	0	tempo ventole evaporatore on con compressore off	0 240 s se F0 = 2
	N.	PAR.	DEF.	INGRESSI DIGITALI	MIN MAX.
	69	iO	5	funzione ingresso micro por- ta/multifunzione	0 = disabilitato 1 = compressore + ventole evaporatore off 2 = ventole evaporatore off 3 = luce cella on 4 = compressore + ventole evaporatore off, luce cella on 5 = ventole evaporatore off, luce cella on 6 = riservato 7 = energy saving 8 = allarme iA 9 = accende/spegne dispositivo
	70	:4		attivazione ingresso micro per	10= allarme Cth 11= allarme th
<b>*</b>	70	i1 i2	30	attivazione ingresso micro por- ta/multifunzione ritardo allarme porta aperta	0 = con contatto chiuso 1 = con contatto aperto -1 120 min
	72	i3	15	tempo massimo inibizione rego-	-1 120 min
				lazione con porta aperta	-1 = fino alla chiusura
	73	i7	0	ritardo allarme ingresso multi- funzione	-1 120 min -1 = disabilitato se i0 = 10 o 11, ritardo com- pressore on da ripristino al- larme
	74	i10	0	tempo consecutivo porta chiusa per energy saving	0 999 min dopo che temperatura cella < SP 0 = disabilitato
	75	i13	180	numero aperture porta per sbri- namento	0 240 0 = disabilitato
	76	i14	32	tempo consecutivo porta aperta per sbrinamento	0 240 min 0 = disabilitato
	N.	PAR.	DEF.	USCITE DIGITALI	MIN MAX.
*	77	u0	0	configurazione uscita ausiliaria	0 = sbrinamento 1 = ventilatore evaporatore 2 = allarme 3 = luce cella
	78	u2	0	abilita luce cella in stand-by	0 = no $1 = si$ in modo manuale
	79	u4	0	abilita tacitazione uscita allarme	0 = no 1 = sì
<b>3</b> €,	N.	PAR.	DEF.	ENERGY SAVING (se r5 = 0)	MIN MAX.
	80 N	HE2 PAR.	DEF.	durata massima energy saving  ENERGY SAVING IN TEMPO	0 999 min 0 = fino all'apertura porta MIN MAX.
	N. 81	H01	<b>0</b>	ENERGY SAVING IN TEMPO REALE (se r5 = 0) orario energy saving	0 23 h
ا0ي ا	82	H02	0	durata energy saving	0 24 h
	83	HEd	7	giorno energy saving	0 = lunedì 1 = martedì 2 = mercoledì 3 = giovedì 4 = venerdì 5 = sabato 6 = domenica 7 = nessuno
	N.	PAR.	DEF.	SBRINAMENTO IN TEMPO REALE (se d8 = 4)	
اما	84	Hd1	h-	orario 1º sbrinamento giornaliero	h-= disabilitato
•••	85	Hd2	h-	orario 2º sbrinamento giornaliero	h-= disabilitato
	86	Hd3	h-	orario 3º sbrinamento giornaliero	h-= disabilitato
	87 88	Hd4 Hd5	h- h-	orario 4º sbrinamento giornaliero	h- = disabilitato
	88	Hd6	n- h-	orario 5° sbrinamento giornaliero orario 6° sbrinamento giornaliero	h- = disabilitato h- = disabilitato
<b>1</b>	N.	PAR.	DEF.	SICUREZZE	MIN MAX.
<b>S</b>	90	POF	0	abilita tasto ON/STAND-BY	0 = no 1 = sì
	91 N	PAS	-19	password	-99 999
(L)	N. 92	PAR.	DEF.	OROLOGIO  abilita orologio	MIN MAX.
	92 N.	Hr0 PAR.	DEF.	abilita orologio MODBUS	0 = no 1 = sì MIN MAX.
	93	LA	247	indirizzo MODBUS	1 247
Id	94	Lb	2	baud rate MODBUS	0 = 2.400 baud 1 = 4.800 baud 2 = 9.600 baud 3 = 19.200 baud
1	1	ı	I	I	parità even

COD.	SIGNIFICATO	RIPRISTINO	RIMEDI
Pr1	allarme sonda cella	automatico	- verificare P0
Pr2	allarme sonda ausiliaria	automatico	<ul><li>verificare l'integrità della sonda</li><li>verificare il collegamento elettrico</li></ul>
rtc	allarme orologio	manuale	impostare la data, l'ora e il giorno del- la settimana
AL	allarme bassa temperatura	automatico	verificare AA, A1 e A2
AH	allarme alta temperatura	automatico	verificare AA, A4 e A5
id	allarme porta aperta	automatico	verificare i0 e i1
PF	allarme power failure	manuale	toccare un tasto     verificare il collegamento elettrico
сон	segnalazione alta condensa- zione	automatico	verificare C6
CSd	allarme alta condensazione	manuale	- spegnere e riaccendere il dispositivo - verificare C7
iA	allarme ingresso multifun- zione	automatico	verificare i0 e i1
Cth	allarme protezione termica compressore	automatico	verificare i0 e i1
th	allarme protezione termica globale	manuale	- spegnere e riaccendere il dispositivo - verificare i0 e i1
dFd	allarme timeout sbrinamento	manuale	- toccare un tasto - verificare d2, d3 e d11

I	-	verificate uz, us e u11

Scopo del dispositivo di comando:	dispositivo di comando di funzionamento.				
Costruzione del dispositivo di comando:	dispositivo elettronico incorporato.	c			
Contenitore:	autoestinguente nero.	c			
Categoria di resistenza al calore e al fuoco:	D.	S			
Dimensioni:					
75,0 x 33,0 x 59,0 mm (2 15/16 x 1 5/16 x	75,0 x 33,0 x 81,5 mm (2 15/16 x 1 5/16 x	F			
2 5/16 in) con morsettiere fisse a vite	3 3/16 in) con morsettiere estraibili a vite.	r			
Metodo di montaggio del dispositivo di co-	a pannello, con staffe a scatto (in dotazione).				
mando:					
Grado di protezione fornito dall'involucro:	IP65 (il frontale).				
Metodo di connessione:					
-					

			h 11-111		Maria	
morsettiere fisse a vite per morsettiere es					connettore Micro-MaTch.	
conduttori fino a 2,5 mm <sup>2</sup> per condutt				а		
Lunghezze mass	ima cancantita	2,5 mm²; su ri				
		per i cavi di coll	_		ini. 10 (22 0 ft)	
alimentazione: 1			ingressi analogici: 10 m (32,8 ft)			
ingressi digitali:					10 m (32,8 ft).	
Temperatura di			da 0 a 55 °C (da 32 a 131 °F).			
Temperatura di		ento:	da -25 a 70 °C (da -13 a 158 °F).			
Umidità di impie	go:		dal 10 al 90 % di umidità relativa senza con- densa.			
Situazione di incomando:	quinamento del	dispositivo di	2.			
Conformità:						
RoHS 2011/65/CE		WEEE 2012/19/EU			regolamento REACH (CE) n. 1907/2006	
EMC 2014/30/UI			LVD 2014	/35/l	JE.	
Alimentazione:						
230 VAC (+10%	-15%), 50/60	Hz (±3 Hz), ma	x. 2 VA iso	lata i	n EV3 N7	
115 VAC (+10%						
Metodo di mess			nessuno.	iata i	11 2 3 143.	
mando:	a a terra der dis	spositivo di co	nessuno.			
Tensione impuls	iva nominale:		4 KV.			
Categoria di sov			III.			
Classe e struttui			A.			
			1."			
Ingressi analogici:			2 per sonde PTC o NTC (sonda cella e sonda ausiliaria).			
Sonde PTC:	Tipo di sensore:		KTY 81-121 (990 Ω @ 25 °C, 77 °F)			
	Campo di misura:		da -50 a 150 °C (da -58 a 302 °F)			
	Risoluzione:		0,1 °C (1 °F).			
Sonde NTC:	Tipo di sensore:		ß3435 (10 K□Ω @ 25 °C, 77 °F)			
	Campo di misura:		da -40 a 105 °C (da -40 a 221 °F)			
	Risoluzione:		0,1 °C (1 °F).			
Ingressi digitali:		1 a contatto pulito (micro porta/multifunzio- ne).				
Contatto pulito:		Tipo di contatto			5 VDC, 1,5 mA	
contacto punto.		Alimentazione:			nessuna	
		Protezione:			nessuna.	
Uscite digitali:				(con	npressore e relè ausiliario).	
Relè compresso	ro (V1).	Z a rele elettro	SPST da 16 A res. @ 250 VAC			
		SPDT da 8 A res. @ 250 VAC.				
Relè ausiliario (I						
Azioni di Tipo 1		tipo 1.				
Caratteristiche	delle azioni di	C.				
Tipo 1 o di Tipo						
Visualizzazioni:		display custom da 3 digit, con icone funzio-				
		ne.				
Buzzer di allarm		incorporato.				
Porte di comuni		1 porta TTL MODBUS slave per BMS.				



ATTENZIONE

ATTENZIONE

Il dispositivo deve essere smallito secondo le normative locali in merito alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questo documento e le soluzioni in esso contenute sono proprietà intellettuale EVCO tutelata dal Codice dei diritti di proprietà Industriale (CPI). EVCO pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione anche parziale dei contenuti se non espressamente autorizzata da EVCO stessa. Il cliente (costruttore, installatore o utente finale) si assume ogni responsabilità in merito alla configurazione del dispositivo. EVCO non si assume alcuna responsabilità in merito ai possibili errori riportati e si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica in qualsiasi momento senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e di sicurezza.

